

TASSELLI IN ACCIAIO

STEEL PLUGS



VillaltaSrl

Ponteggi Fav3 | Puntelli | Tubo & Giunto

Via V. Alfieri, 43 - 35010 Villalta di Gazzo - (PD) - Italia
Tel. +39 049 9425577- Fax +39 049 9425707
www.villaltasrl.it e-mail: info@villaltasrl.it



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Ancoraggi per ponteggi (DPR 07.01.56 nr. 164)

DECLARATION OF CONFORMITY

Scaffold anchors (DPR 07.01.56 nr. 164)

VALORI MEDI DI RESISTENZA/MEDIUM VALUES OF RESISTANCE

Tasselli in acciaio **VSX P** con occhiolo Ø 23 saldato per ponteggi

VSX P Steel plugs with welded dead-eye Ø 23 for scaffolds

PROVE ESEGUITE SU CALCESTRUZZO R=250 Kg/cm²

(in conformità norme UNI 9811)


TESTS CARRIED OUT ON CONCRETE R=250 Kg/cm²

(according to UNI 9811 regulations)



Sequenza di montaggio tasselli VSX.P con occhiolo
Assembly sequence VSX P plugs with dead-eye

Per riutilizzare l'occhiolo
To re-use anchor

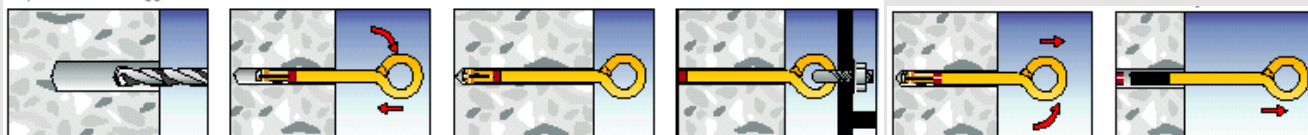

Art.	Type Tipo	Ø hole Ø foro mm.	L min. depth insertion mm. L prof.min. inserimento mm.	L. plug L.tassello mm.	Int. Ø dead eye Ø int. occh. mm.	Tightening torque Coppia di serr. Nm
TASSN0001	VSX P 12X135	12	80	135	23	25

Resistenza all'estrazione in daN per applicazioni in calcestruzzo di classe $R \geq 25 \text{ N/mm}^2$ (1 da $\geq 1 \text{ Kg}$)

Resistance to extraction in daN for concrete application of class $R \geq 25 \text{ N/mm}^2$ (1 daN $\geq 1 \text{ Kg}$)

VSX 12 P

2.000*

NON USARE MAI UN COEFFICIENTE DI SICUREZZA INFERIORE A 3

DO NOT USE A SAFETY FACTOR LESS THAN 3

*Valori conformi alle autorizzazioni ministeriali alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi metallici "art. 30 e seg. D.P.R. 7.1.56 n. 164

*Values in accordance with the ministerial sign-offs on manufacture and usage of metal scaffolds "art. 30 and following D.P.R. 7.1.56 n. 164

ATTENZIONE!

A causa delle differenti caratteristiche dei materiali forati, non è possibile indicare valori di carico specifici. Un serraggio troppo elevato applicato all'anello in fase di installazione in opera (es. usando leve di diametro e di lunghezze elevate) potrebbe causare deformazioni permanenti fino alla rottura della parte filettata compromettendo la tenuta dell'anello

ATTENTION!

Because of the different features of drilled materials, it is not possible to indicate specific carrying values. A too high tightening applied to the ring during the installation phase (for instance, by using levers with high diameters and lengths) could cause permanent deformations and even break the threaded part compromising the ring holding.